# ПС (ПРОХОДНИК СИЛОВОЙ) - ВИЛКИ ВИНТОВЫЕ ШТЕКЕРНЫЕ ШЕСТИКОНТАКТНЫЕ



**СЦНК.434410.044ТУ**
**СЦНК.434410.049ТУ**

## Назначение




Проходники Силовые предназначены для подключения силовых линий (питания) на печатные платы.
Аналогами изделия являются штекерные винтовые вилки 911-32006 ф. EPT GMBH и 3686.801 ф. Rittal.

Проходники Силовые предназначены для внутреннего монтажа.
Кабель питания подключается с помощью кольцевого наконечника винтом М4 и (или) гнездового контакта серии 6,3.
Монтаж изделий на плату осуществляется методом Press-Fit.
Изделия стойкие к воздействию механических, климатических и биологических внешних воздействующих факторов: Синусоидальная вибрация- Диапазон частот, Гц… ……. …50
Амплитуда ускорения, м/с$^2$ (g)…… ……. 100 (10)
Многократные удары - Пиковое ударное ускорение, м/с$^2$ (g) …… ……. 150 (15)
Повышенная влажность воздуха - Значение относительной влажности при температуре 40°С, %.....98±5
Соляной (морской) туман - Продолжительность воздействия, ч…….....48

## Технические характеристики




ПС-1/0В-В6-2(3)
- Покрытие серебро (олово)
- 6-ти контактный, Врезание в металлизированные отверстия платы
- 1-но подключение винтом М4, без гнездовых контактов
- Проходник Силовой

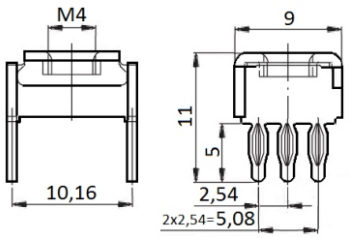


Рабочий ток, А ... 20,0
Рабочее напряжение, В ... 220
Рабочая температура, °С от - 65 ... +85



ПС-1/2В-В6-2(3)
- Покрытие серебро (олово)
- 6-ти контактный, Врезание в металлизированные отверстия платы
- 1-но подключение винтом М4, 2 подключения гнездовыми контактами
- Проходник Силовой

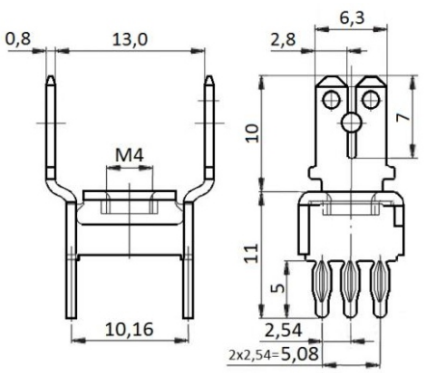


Рабочий ток, А ... 20,0
Рабочее напряжение, В ... 220
Рабочая температура, °С от - 65 ... +85

Координатная сетка отверстий печатной платы, мм/ для установки изделий.


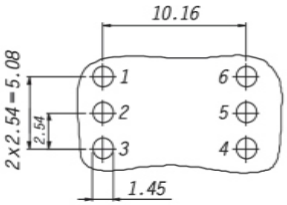



**Схема подключения питания**

ПС-1/0В-В6-2(3)



ПС-1/2В-В6-2(3)

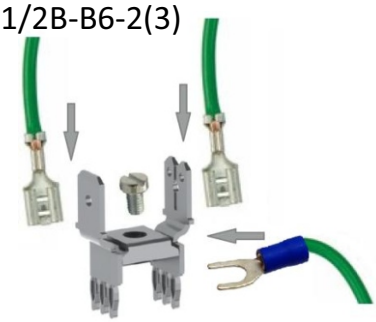



http://заводатлант26.рф
e-mail: market@zavodatlant.ru,
тел.: +7 (86545) 2-44-75, 2-52-75

поддержка: 3D модель
технические условия
руководство по эксплуатации